



Kit de estación meteorológica USB

Modelo: WMRS200

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	1
CONTENIDOS DEL EMBALAJE	1
Hub de Comunicaciones USB	1
Sensor de Viento / Sensor de Temperatura y Humedad	2
Medidor de Lluvia	2
Componentes de Montaje	2
ACCESORIOS - SENSORES	2
RESUMEN	2
Vista Frontal	2
Vista Trasera	2
Sensor de Viento	3
Medidor de Lluvia	3
Sensor de Temperatura y Humedad Exterior	3
PARA EMPEZAR	3
Instalación del Sensor de Viento	3
Configuración del Sensor Remoto de Temperatura y Humedad	4
MONTAJE DE LOS SENSORES INCLUIDOS	4
Montaje del sensor de viento en el mastil	4
Montaje Aparte del Sensor de Temperatura y Humedad	4
Montaje del Medidor de Lluvia	4
PARA EMPEZAR	5
CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (PRIMERA VEZ QUE SE UTILIZA)	5
Paso adicional SOLO para usuarios de Windows Vista	5
Instalación del software	5
DESHABILITAR EL MODO INACTIVIDAD	6
Para deshabilitar el modo inactividad en su ordenador (Windows XP)	6
Para deshabilitar el modo inactividad en su ordenador (Windows Vista)	6
CONEXIÓN AL PC	6
Transmisión de datos del sensor	6
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE	7
REINICIO	7
FICHA TÉCNICA	7
PRECAUCIÓN	8
SOBRE OREGON SCIENTIFIC	8
EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	8

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el kit de Estación Meteorológica USB de Oregon Scientific™ (WMRS200).

Gracias a la facilidad de carga en PC por USB, el kit de estación meteorológica USB (WMRS200) muestra los datos climáticos recopilados en su PC de un modo claro e intuitivo.

La estación meteorológica se puede conectar a un PC mediante conexión USB. El software puede leer los datos meteorológicos recopilados por la unidad principal.

Para obtener más información, consulte las instrucciones del software.

Requisitos del sistema del PC

Los requisitos mínimos que debe cumplir su sistema para poder utilizar el software son:

- Sistema operativo: Microsoft XP SP o Vista
- Procesador: Pentium 4 o superior
- RAM: Mín. 512 MB
- Espacio libre en el disco duro: Mín. 512 MB
- Superficie de Pantalla: 1024 x 768 píxeles (recomendado)

El hub de comunicaciones USB es compatible con otros sensores. Para comprar un sensor adicional, sírvase ponerse en contacto con su proveedor local.

Los sensores con este logotipo  son compatibles con esta unidad.

NOTA Tenga este manual a mano cuando utilice el producto por primera vez producto. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas y advertencias que debe conocer.

CONTENIDOS DEL EMBALAJE

HUB DE COMUNICACIONES USB



1 x Hub de comunicaciones USB



1 x Cable USB

SENSOR DE VIENTO / SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

 1 x sensor de viento (1 x veleta arriba 1 x anemómetro abajo)	 1 x Mástil con aluminio	 2 pilas UM-3 (AA) de 1,5V  2 pilas UM-4 (AAA) de 1,5V
 1 x Carcasa del sensor de temperatura / humedad	 1 x Sensor de temperatura / humedad	 4 x Tornillos (Tipo A)  1 x conector del sensor

MEDIDOR DE LLUVIA

 1 x Pluviómetro	 1 x Filtro  2 pilas UM-3 (AA) de 1,5V	 4 x Tornillos (Tipo C)  6 x Arandelas
--	--	--

COMPONENTES DE MONTAJE

 1 x Soporte de ajuste horizontal	 1 x Base versátil (para colocación en pared o suelo)	 2 x Cierres redondos en forma de U
---	---	---

ACCESORIOS - SENSORES

Este producto puede funcionar con hasta 10 sensores en cualquier momento para capturar temperatura exterior, humedad relativa o índices de rayos UVA en distintos lugares.


Se pueden comprar por separado sensores remotos como los que aparecen a continuación: Sírvasse ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.*

- Panel solar STC800 que se puede conectar al sensor de viento y sensor de temperatura / humedad
- Termo-Higro THGR800 (3-Ch)
- Termo-Higro THGR810 (10-Ch)
- Rayos UVA UVN800

* No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países.


RESUMEN

VISTA FRONTAL

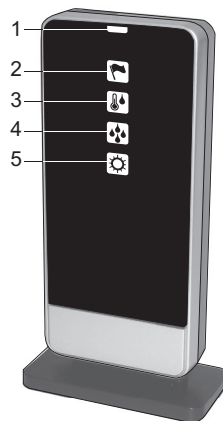

1. Indica que la conexión USB se ha establecido con éxito / Unidad está encendida
2. Indica el estado de recepción del sensor de viento
3. Indica el estado de recepción del sensor termohigráfico exterior
4. Indica el estado de recepción del medidor de lluvia
5. Indica el estado de recepción del sensor UV

VISTA TRASERA

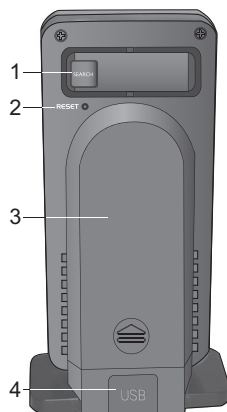


1. **BUSCAR:** Iniciar búsqueda de sensores remotos



2. **RESET:** La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
3. Compartimento para las pilas
4. Toma USB: Cargar registros al PC / cargar la pila recargable


SENSOR DE VIENTO

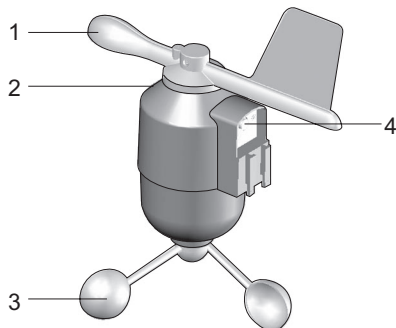


1. Dirección del viento
2. Carcasa de la veleta
3. Anemómetro
4. Toma de alimentación solar

MEDIDOR DE LLUVIA

Base y embudo:

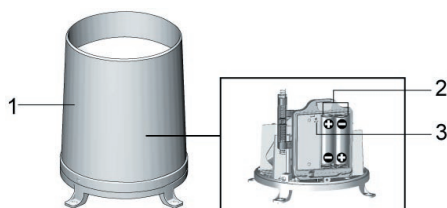


1. Medidor de lluvia
2. Compartimento para las pilas
3. Botón de **REINICIO**

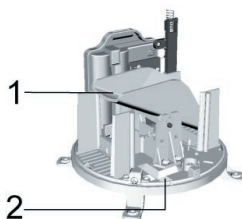

1. Embudo
2. Indicador

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR

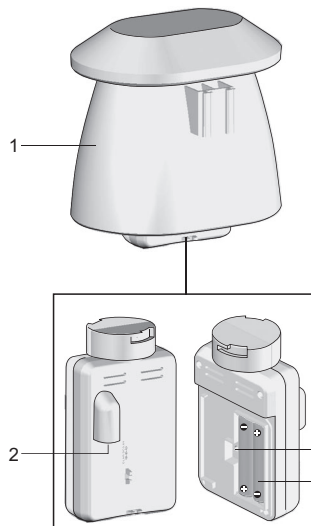

1. Carcasa del sensor de temperatura y humedad
2. Toma de alimentación solar
3. Botón de **REINICIO**
4. Compartimento para las pilas

PARA EMPEZAR

INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VIENTO


El sensor de viento registra la velocidad del viento y su dirección.

El sensor funciona con pila y puede transmitir inalámbricamente datos al hub de comunicaciones USB con un alcance de operación aproximada de 100 metros (328 pies).


IMPORTANTE Asegúrese de que el sensor de viento apunte al norte para que las lecturas sean correctas.

NOTA El sensor también debería estar colocado en un área abierta, alejado de árboles u otros obstáculos.

Para introducir las pilas:

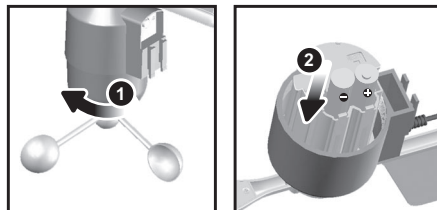


1. Desatornille el anemómetro del sensor de viento con cuidado.
2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -) y vuelva a colocar el anemómetro. Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

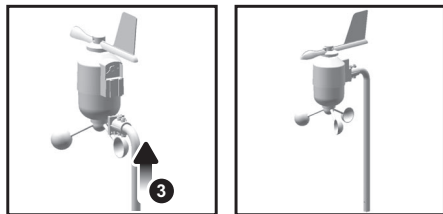


3. Deslice la veleta a un extremo del anexo de plástico que hay en el mástil de aluminio.

NOTA Use pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo, y el uso de pilas de litio en temperaturas bajo cero.

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR REMOTO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

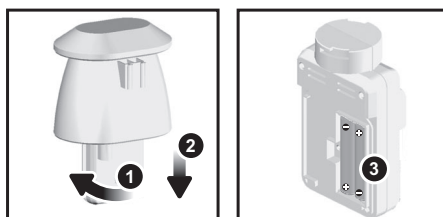


1. Agarre el sensor y gire a la izquierda hasta que oiga un clic.
2. Retire el sensor de la carcasa.
3. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -). Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

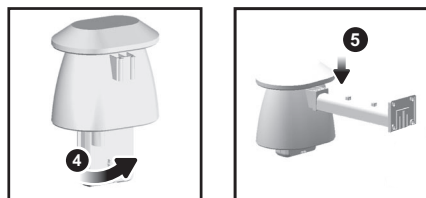

4. Introduzca el sensor en la carcasa, y gira la derecha hasta oír un clic.
5. Deslice el sensor de temperatura y humedad al extremo más pequeño del conector del sensor.

MONTAJE DE LOS SENSORES INCLUIDOS

MONTAJE DEL SENSOR DE VIENTO EN EL MASTIL

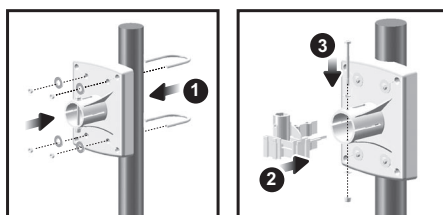

1. Fije la base de plástico en el mástil con cierres en forma de U, tuercas y tornillos.
2. Introduzca el soporte de fijación horizontal en la base.
3. Fijelo firmemente con un tornillo.




4. Introduzca el sensor de viento en la parte superior del soporte.
5. Fije el mástil de aluminio firmemente en su sitio con tornillos.
6. Deslice el sensor exterior encima del soporte.

IMPORTANTE para obtener los mejores resultados, encare la veleta hacia el norte.



MONTAJE APARTE DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

1. Introduzca cuatro tornillos tipo A en los orificios del conector del sensor. Fijelo firmemente en su sitio, como por ejemplo en una valla.

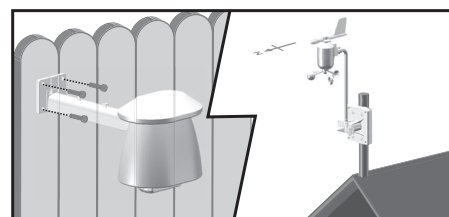

MONTAJE DEL MEDIDOR DE LLUVIA


El medidor de lluvia recoge lecturas de una precipitación y la precipitación total a lo largo de un plazo de tiempo. El sensor puede transmitir datos remotamente al hub de comunicaciones USB.

El hub de comunicaciones USB y el medidor de lluvia deberían estar en un alcance efectivo: hasta 100 metros (328 pies) en un espacio abierto.




El medidor de lluvia debería estar montado horizontalmente 1 metro (3 pies) por encima del suelo en un espacio abierto, alejado de árboles u otras obstrucciones para permitir que la lluvia caiga naturalmente y la lectura sea correcta.

Para ajustar la función de medición de lluvia:

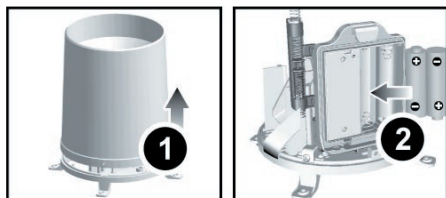


1. Retire los tornillos y deslice la cubierta hacia arriba para retirarla.
2. Introduzca las pilas (2 x UM-3 / AA) en el compartimento, asegurándose de que la polaridad (+ / -) coincida. Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

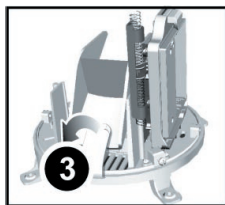

3. Retire la cinta.

Para asegurarse de que la superficie sea plana:


Ponga algunas gotas de agua en la base del embudo para comprobar que esté plana.

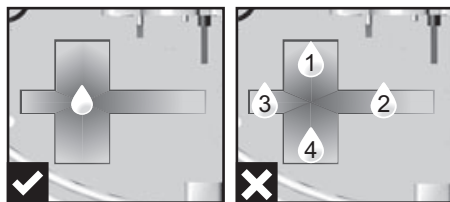

Si está horizontal, el agua se reunirá en el medio.

Si el agua se queda en las posiciones 1-4, significa que el medidor no está horizontal.

Si es necesario, ajuste el nivel con el destornillador.

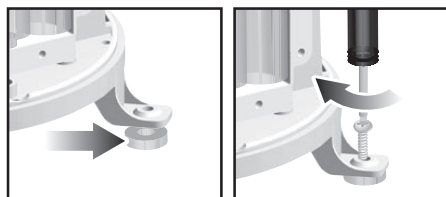

NOTA Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la base está horizontal para permitir el desagüe de la lluvia recogida.

PARA EMPEZAR

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (PRIMERA VEZ QUE SE UTILIZA)

PASO ADICIONAL SOLO PARA USUARIOS DE WINDOWS VISTA

Para usuarios de Windows XP, por favor, pase directamente a la sección de **Instalación de Software.*

IMPORTANTE Debe seguir las siguientes instrucciones **ANTES** de instalar el software.

Determine el estado de UAC (Control de Cuentas de Usuario):

1. Haga clic en el  botón de arranque de Windows.
2. En el menú, acceda a **Configuración** y seleccione **Panel de Control**.
3. Haga doble clic en **Cuentas de Usuario (y seguridad familiar)**.
4. Haga doble clic en **Cambiar contraseña para Windows**. (Si escogió el **Panel de Control Clásico** de la columna de la izquierda en el paso 2, ignore este paso).
5. En **Activar o Desactivar Cuenta de Usuario**, compruebe si la opción UAC está habilitada / marcada o deshabilitada / desactivada (sin marcar).

IMPORTANTE Recomendamos encarecidamente que **deshabilite esta opción para ejecutar el software Weather OS de forma inalámbrica**.

Para desactivar las cuentas de usuario:

6. Deseleccione la opción UAC desmarcando la casilla (un solo clic).
7. Haga clic en **OK**.
8. En el cuadro de diálogo **Debe Reiniciar su Ordenador**, haga clic en **Reiniciar**.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

1. Inserte el CD en la disquetera.
2. Ejecute el software del CD.
3. Aparecerá el **Asistente de Instalación** y le guiará durante el proceso de instalación.

Si dispone de Windows Vista y está marcada la casilla **Control de Cuentas de Usuario**:

- i) En el cuadro de diálogo **Seleccionar Carpeta de Instalación**, al lado del cuadro de texto **Carpeta** (C:\Archivos de programa \ Oregon Scientific\Weather OS), haga clic en **Explorar**.
- ii) Para seleccionar una nueva ubicación en la que guardar el programa, seleccione **C:\ Usuarios\administrador** (o haga clic en **C:** Drive, subcarpeta **Usuarios**, subcarpeta **administrador**).
- iii) Haga clic en el icono  **Crear Nueva Carpeta**.
- iv) Escriba **OS Weather** y haga clic en **OK**.



- v) En el cuadro de diálogo **Control de Cuentas de Usuario**, haga clic en **Permitir**.
- vi) Continúe con el proceso de instalación.
4. Durante la instalación, podría aparecer el cuadro de diálogo **Configuración redistribuible de Microsoft Visual C++**. Seleccione **Reparar** y haga clic en **Siguiente**.
5. Una vez completada con éxito la instalación, haga clic en **Finalizar** y después en **Cerrar**.
6. Después de la instalación, haga doble clic en el  Acceso Directo.
7. Haga clic en **Pantalla** en el cuadro de diálogo **Oregon Weather Station**.

DESHABILITAR EL MODO INACTIVIDAD

Para posibilitar la actualización continua de datos, asegúrese de que está deshabilitado el modo Inactividad en su ordenador.

PARA DESHABILITAR EL MODO INACTIVIDAD EN SU ORDENADOR (WINDOWS XP)

1. Haga clic con el botón derecho sobre el **Escritorio**.
2. En el menú, haga clic en **Propiedades**.
3. Haga clic en la pestaña **Protector de Pantalla**, en el cuadro de diálogo **Propiedades de la Pantalla**.
4. Haga clic en el botón **Energía**, en la mitad inferior del cuadro de diálogo.
5. En el nuevo cuadro de diálogo (**Propiedades de Opciones de Energía**), haga clic en la pestaña **Combinaciones de Energía**.
6. En la sección **Combinaciones de energía (presentación)**, bajo la opción **Pasara Inactividad**, escoja **Nunca** en el desplegable.
7. Haga clic en **Aplicar** y después haga clic en **OK**.
8. Volverá a la pantalla anterior. Haga clic en **OK** para confirmar y salga.


PARA DESHABILITAR EL MODO INACTIVIDAD EN SU ORDENADOR (WINDOWS VISTA)

1. Haga clic con el botón derecho en el **escritorio**.
2. En el menú, haga clic en **Personalizar**.
3. Haga clic en la pestaña **Protector de Pantalla** en el cuadro de diálogo **Personalizar Apariencia y Sonidos**.
4. Haga clic en **Cambiar Opciones de Energía**, en la mitad inferior de la ventana.
5. Seleccione **Alto Rendimiento** y haga clic en el botón **Cambiar Configuración**.
6. Haga clic en **Cambiar Opciones de Energía Avanzadas**.
7. Haga clic en  al lado de **Inactividad**, en el submenú, haga clic en  al lado de **Hibernar después de**.
8. Haga clic sobre **Configuración** y seleccione **Nunca** en el desplegable.
9. Haga clic en **Aplicar** y después, en **OK**.

CONEXIÓN AL PC

1. Una vez instalado, haga doble clic en el acceso directo que encontrará en el escritorio .

2. Haga clic en **DISPLAY** en el cuadro de diálogo de la **Estación Meteorológica Oregon**.
3. Se le pedirá que elija el número de modelo. Elija su modelo en el menú desplegable y consulte la imagen que aparecerá al lado de su selección para asegurarse de que sea el modelo correcto.

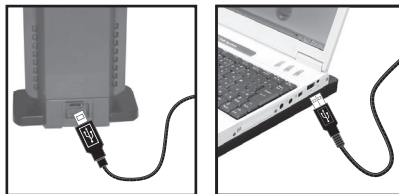

4. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del Hub de comunicaciones, y el otro en el puerto USB del ordenador.
5. Se empezarán a subir datos inmediatamente.

NOTA Este producto debería contar con un puerto USB idéntico que cumpliera los requisitos de Limited Power Source.

Si se usa continuamente, conecte el hub de comunicaciones USB al ordenador utilizando el cable USB incluido. La batería recargable debe usarse únicamente en caso de necesidad.

Asegúrese de que el hub de comunicaciones USB no tenga obstáculos y que sea bien accesible a la PC. Para desconectar completamente la entrada de energía, desconecte el cable USB de la unidad principal.

NOTA Le hub de comunicaciones USB y el cable USB no deberían exponerse a entornos húmedos. No coloque ningún objeto lleno de líquido (como por ejemplo un jarrón) encima del PC, del hub de comunicaciones USB ni del cable USB.

NOTA No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz del sol o una llama.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones que le ofrece el software, consulte el Manual de Software para PC que se puede descargar en el sitio web del software.

IMPORTANTE Para acceder al manual de software del PC, primero deberá instalar correctamente el software.

1. En el sitio web del software de PC, haga clic en **MENÚ**, en la esquina superior derecha.
2. Seleccione **AYUDA** en el menú desplegable. Accederá a otra página web. Haga clic en  **PC Software Manual**.

TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SENSOR

Para buscar un sensor:

Pulse el botón **SEARCH**, situado en la parte posterior del hub de comunicaciones USB, y manténgalo pulsado.



Los iconos parpadearán durante el modo de búsqueda.



Si los iconos de muestran continuamente, significa que el sensor remoto correspondiente se ha conectado correctamente.

NOTA La unidad solamente buscará los sensores ya registrados o nuevos durante 30 minutos. Para registrar un sensor nuevo, reinicie el sensor antes de buscarlo.

CONSEJO El alcance de transmisión puede variar debido a muchos factores. Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los mejores resultados.

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE

En nuestro afán por mejorar, el software se actualizará periódicamente. Si existe una nueva versión, en el momento en que el PC se conecte a Internet, aparecerá un cuadro de diálogo informándole de la disponibilidad de nuevo software.

1. Haga clic en **OK**.
2. Transcurridos unos instantes, aparecerá el cuadro de diálogo: **Descarga de Archivos – Aviso de Seguridad**. Haga clic en **Ejecutar**.
3. En **Internet Explorer – Aviso de Seguridad**, haga clic en **Ejecutar**.
4. Siga los pasos 3 a 7 de la sección **Instalación del software**.

REINICIO

Pulse **RESET** para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

HUB DE COMUNICACIONES USB

Dimensiones	68 x 46 x 136 mm
(L X A X P)	(2,7 x 1,8 x 5,4 pulgadas)
Peso	102 g (3,6 oz) sin pila

BARÓMETRO INTERIOR

Unidad del barómetro	mb/hPa, inHg y mmHg
Alcance de medición	700 – 1050mb/hPa
Precisión	+/- 10 mb/hPa
Resolución	1mb (0,0 inHg)
Ajuste de altura	Nivel de mar
	Ajuste del usuario para compensación
Pantalla del tiempo	Soleado, noche despejada, parcialmente nublado, nublado nublado por la noche, lluvia y nieve
Memoria	Datos históricos y gráfico de las últimas 24 horas

TEMPERATURA INTERIOR

Unidad de temperatura	°C / °F
Alcance mostrado	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Alcance funcional	-30°C a 60°C (-4°C a 140°F)
Precisión	0°C - 40°C: +/-1°C (+/-2,0°C) 40°C - 50°C: +/-2°C (+/-4,0°C)

Confort	20°C a 25°C (68°F a 77°F)
Memoria	Temp. actual, mín y máx Punto de condensación con mín y máx
Alarma	Alta / Baja

HUMEDAD RELATIVA INTERIOR

Alcance mostrado	2% a 98%
Alcance funcional	25% a 90%
Resolución	1%
Precisión	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 90%: +/- 7%
Confort	40% a 70%
Memoria	Actual, mín y máx
Alarma	Alta / Baja

UNIDAD DE SENSOR DE VIENTO REMOTO

Dimensiones	178 x 76 x 214 mm
(L X A X P)	(7 x 3 x 8,4 pulgadas)
Peso	100 g (3,53 oz) sin pila
Unidad de velocidad del viento	m/s, kph, mph, knots
Precisión de velocidad	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s)
Precisión de dirección	10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Transmisión de la señal de velocidad del viento	16 posiciones
Memoria	Aprox. cada 14 segundos
Batería	Ráfaga de velocidad máxima 2 pilas UM-3 (AA) de 1,5V

UNIDAD DE TEMPERATURA / HUMEDAD EXTERIOR TEMPERATURA RELATIVA

Dimensiones	115 x 87 x 118 mm
(L X A X P)	(4,5 x 3,4 x 4,6 pulgadas)
Peso	130 g (4,59 oz) sin pila
Unidad de temperatura	°C / °F
Alcance mostrado	-50°C a 70°C (-58°F a 158°F)
Alcance funcional	-30°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Precisión	-20°C - 0°C: +/-2°C (+/-4,0°F) 0°C - 40°C: +/-1°C (+/-2,0°F) 40°C - 50°C: +/-2°C (+/-4,0°F) 50°C - 60°C: +/- 3°C (+/- 6,0°F)
Confort	20°C a 25°C (68°F a 77°F)
Memoria	Temp. actual, mín y máx Punto de condensación con mín y máx Temperatura y mín de sensación de frío

HUMEDAD RELATIVA

Alcance mostrado	2% a 98%
Alcance funcional	25% a 90%
Resolución	1%
Precisión	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 90%: +/- 7%
Confort	40% a 70%
Memoria	Actual, mín y máx
Batería	2 pilas UM-4 (AAA) de 1,5V

TRANSMISIÓN RF

Frecuencia RF	433MHz
Alcance	Hasta 100 metros (358 pies) sin obstáculos
Transmisión	Aprox. cada 60 segundos
No de canal	1 para Viento / Precipitación / UVA y 10 para Temp / humedad

MEDIDOR DE LLUVIA REMOTO

Dimensiones (P x A x A)	114 x 114 x 145 mm (4,5 x 4,5 x 5,7 pulgadas)
Peso	241g (8,50 oz) sin pila
Unidad de precipitación	Mm/hr y in/hr
Alcance	0 mm/hr – 9999 mm/hr
Resolución	1 mm/hr
Precisión	< 15 mm/hr: +/- 1 mm 15 mm a 9999 mm: +/- 7%
Memoria	Últimas 24 horas, por hora y acumulado desde el último reinicio de la memoria
Batería	2 pilas UM-3 (AA) 1,5V

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo Quedaría sin efecto la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlas en el contenedor adecuado.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden modificarse sin previo aviso.

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países.

Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific.

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368.

Para consultas internacionales, por favor visite www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Kit de estación meteorológica USB (WMRS200) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



PAYS CONCERNES RTT&E
Tous les pays de l'UE, Suisse **CH**
et Norvège **N**